DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Schäden an Biogasanlagen

Münchener Rück: TV-Forum Süd am 30.Oktober 2009

Veranstaltungsort: Schloss Hohenkammer/ Biogasanlage Gut Eichethof

Dipl.-Ing. Michael Nottelmann

DAS - IB GmbH, LFG- & Biogas - Technology, Kiel

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

DAS – IB GmbH

LFG - & Biogas - Technology

Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie:

- · Beratung, Planung, Projektierung
- Schulung von Betreiberpersonal
- Hr. Stachowitz: Sachverständigentätigkeit u.a. nach § 29a BlmSchG und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bei der IHK zu Kiel

Kaufm. Sitz:

Flintbeker Str. 55

D-24113 Kiel

Techn. Sitz:


Preetzer Str. 207

D-24147 Kiel

Tel.: # 49 / 431 / 534433 - 6

Fax.: #49 / 431 / 534433 - 7

www.das-ib.de

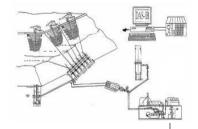

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Hinweise zum Vortrag:

- 1. Es werden ausschließlich Sachschäden betrachtet. Personen- und Betriebsausfallschäden können zusätzlich eintreten.
- 2. Die Reihenfolge der Auflistung von Schäden sowie die Anzahl der Beispiele sind nicht auf die Schadenshäufigkeit abgestimmt.

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Typische Betriebseinheiten landwirtschaftlicher Biogasanlagen am Beispiel der Biogasanlage Eichethof

1. Substratlager: Siloplatte/ Lager für Ko-Substrate

2. Substrateintrag: Vorgrube/ **Feststoffeintragssystem**/ Extruder

3. Gasproduktion: Hydrolyse/ Fermenter/ Nachgärer/ Gärproduktlager

4. Gasspeicher: Gasdach/ Kissenspeicher

5. Gasaufbereitung: techn. Kühlung/ Entschwefelung/ Verdichtung

6. Gasverwertung: BHKW/ Bioerdgasaufbereitung/ Notfackel

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Biogasanlage Eichethof

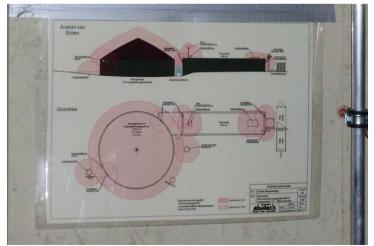


Foto links: Gärproduktlager, Fermenter, Feststoffeintragssystem

Foto links unten: Anlagenschema

Foto rechts unten: Ex-Zonen-Plan, ggf. nach aktuellen Vorschriften, z.B. TI 4 oder anlagenbezogener Betrachtung, optimierbar





DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

1. Substratlager BGA Eichethof: Siloplatte





Schutzbeschichtung der Siloaußenwand und Hinterfüllung mit Erdwall

Foto links:

Siloplatten mit Fahrzeugwaage im Vordergrund

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

1. Substratlager: Siloplatte

mögliche Schäden: - statisches Versagen

- Boden-/ Gewässerverschmutzung

- sonstige Schäden

mögl. Schadensursachen: - zu große Füllhöhen

- schlechte, defekte Schutzbeschichtungen

- schlechte Wartung der Anlage

- sonstige Schadensursachen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Säureangriff:

- pH-Werte bis 4,5
- organische Säuren
- bakt. anaer. Korrosion
- Schwefelsäure
- Input



Foto:

Schädigung einer Betonwand im Bereich der Gaswechselzone eines Fermenters

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

1. Substratlager: Siloplatte

Maßnahmen zur Schadensvermeidung/ -begrenzung:

- geplante Füllhöhen einhalten
- Schutzanstriche, Beschichtungen
- regelmäßige Wartung durch Betreiberpersonal
- anlagenspezifische Maßnahmen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

2. Substrateintrag BGA Eichethof: Feststoffeintragssystem







Foto rechts oben:

Überwachungskamera

Foto links:

Feststoffeintragssystem

Foto rechts unten:

Umzäunung mit Tor

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

2. Substrateintrag: Feststoffeintragssystem

mögliche Schäden:

- erhöhter Verschleiß durch Fremdstoffe
- mechanische Zerstörung
- sonstige Schäden

mögl. Schadensursachen: - Verwendung ungeeigneter Substrate

- Bedienungsfehler
- mangelnde Wartung
- Vandalismus
- sonstige Schadensursachen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Korrosion, Abrasion:

- pH-Wert bis 4.5
- Fremdstoffe, Sand
- Input



Foto oben:

Mischerschnecke eines Feststoffeintragssystems jenseits der Verschleißgrenze

Foto links unten:

Abnutzung an einer Wandung innerhalb eines Mischers als Feststoffeintragssystem

Foto rechts unten:

Mischerschnecke eines Feststoffeintragssystems in schlechtem Wartungszustand. Messer als Verschleißteile fehlen bereits vollständig.



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

2. Substrateintrag: Feststoffeintragssystem

Maßnahmen zur Schadensvermeidung/ -begrenzung:

- Materialauswahl entsprechend des Substrates
- Verschleißbeschichtungen, Verschleißgrenzen beachten
- regelmäßige Kontrolle und Wartung durch Betreiberpersonal
- Sicherung der Anlage gegen unbefugtes Betreten
- anlagenspezifische Maßnahmen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

3. Gasproduktion BGA Eichethof: Fermenter/ Gärproduktlager



Foto links: Seitenansicht Fermenter



Foto rechts: Ansicht Gärproduktlager

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

3. Gasproduktion BGA Eichethof: Fermenter/ Gärproduktlager (Details)



Foto oben:
Antrieb eines
Langwellenrührwerks



Foto oben:
Typische Ex-Verkabelung

mit eigensicherem Kabel (blau) und Speisetrenner außerhalb des Ex-Bereichs



Foto oben:

Doppelte Sicherung einer Substratentnahmeleitung, hier mit Kugelhahn und Blindkappe



Foto oben:

Vordergrund: Durchführung einer analogen Füllstandsmessung

Mitte: digitale Füllstandsmessung als Überfüllsensor unterhalb der Leitung zur Über-/ Unterdrucksicherung im Hintergrund

Hintergrund: Über-/ Unterdrucksicherung mit Begleitheizung und Blitzfangstange in der Ex-Zone?

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

3. Gasproduktion BGA Eichethof: Fermenter/ Gärproduktlager (Details)



Foto oben: Foto ol

Anbindung der Fassade an den Potentialausgleich links

Kontrollschacht der Behälterabdichtung gegen das Erdreich zur Leckageerkennung



Foto oben:

Eine Möglichkeit der Sicherung von Klappen gegen unbeabsichtigtes Bedienen durch Entfernung des Bedienhebels.



Foto oben:

Anbindung der Gasleitung an den Potentialausgleich über den Erder des Fermenters



Foto oben:

Ringraumdichtung im unteren Bereich des Fermenters innerhalb des Pumpengebäudes



Foto oben:

Substratentnahme mit Durchdringung der Wand des Gärproduktlagers im oberen Bereich und doppelter Absperrung

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

3. Gasproduktion BGA Eichethof: Fermenter/ Gärproduktlagerlager (Details)



Foto oben:

Überdrucksicherung mit Ausblasrohrleitung auf dem Dach des Fermenters



Foto oben:

Dosierlanzen zur Entschwefelungslufteindüsung mit Rückschlagventil.

Rechts: Sichtfenster



Foto oben:

links: typische Anlagensteuerung per SPS rechts: Sicherheitsrelais (FAIL-SAFE)

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

3. Gasproduktion : Fermenter/ Gärproduktlager

mögliche Schäden: - statisches Versagen

- Prozeßstörung, Explosion

- Überfüllung, Rohrleitungsabriss

- Boden-/ Gewässerverschmutzung

- Rührwerksschäden/ Fermenterheizung

- sonstige Schäden

mögl. Schadensursachen: - Projektierungsfehler

- Bedienungsfehler/ mangelnde Wartung

- sonstige Schadensursachen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten





Fotos:

teilweise zerstörte Biogasanlagen, ausgelaufenes Substrat



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten



Foto rechts oben:

Korrosion von Edelstahl nach Beeinflussung durch funkenbildende Bearbeitung z.B. von unedlem Stahl

Fotos links, rechts unten, links unten:

Behälterdach mit Zentralrührwerk nach Überfüllung und Druckentlastung







DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Fotos:

Abgerissenes Rührwerk innerhalb eines Fermenters mit extremer Sedimentation am Boden und den Wänden









DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

3. Gasproduktion: Fermenter/ Gärproduktlager

Maßnahmen zur Schadensvermeidung/ -begrenzung:

- Beachtung von Auslegungsparametern, z.B. TS-Gehalt, Viskosität, etc.
- Schutzbeschichtungen, Materialauswahl
- Prozesskontrolle, Betriebstagebuch, Verbrauchsdaten
- regelmäßige Wartung durch Betreiberpersonal
- technische Maßnahmen, z.B. Überfüllsicherungen, etc.
- Sicherung der Steuerung gegen unbefugte Bedienung/ USV/ Notstrom
- Sicherung der Anlage gegen unbefugtes Betreten
- anlagenspezifische Maßnahmen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

4. Gasspeicher BGA Eichethof: Gasdach



Foto oben:

Stützluftgebläse zum Aufspannen der Wetterschutzfolie des Gasdachs als Tragluftdach



Foto oben:

Abluftöffnung für die Tragluft gegenüber des Stützluftgebläses am Gasdach

Foto oben 3. von links:

Klemmschlauch zu Befestigung des Gasdaches an der Behälterkrone mit Luftschlauch





Foto oben:

Über-/ Unterdrucksicherung am Gärproduktlager

Foto links:

Steuerluftkompressor, u.a. zur Versorgung des Klemmschlauchs am Gasdach



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

4. Gasspeicher: Gasdach

mögliche Schäden:

- Zerstörung von Dachfolien
- Zerstörung von Unterkonstruktionen
- Zerstörung von Gärbehältern
- sonstige Schäden

mögl. Schadensursachen: - Unwetter, Sturm

- Bedienungsfehler, z.B. Schaumbildung
- Wartungsfehler, z.B. Stützluftversorgung
- sonstige Schadensursachen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

4. Gasspeicher: Gasdach

Maßnahmen zur Schadensvermeidung/ -begrenzung:

- regelmäßige Kontrolle, Wartung durch Betreiberpersonal
- Prozeßkontrolle, z.B. unterstützt durch technische Maßnahmen (p, L)
- geeignete Über-/ Unterdrucksicherungen
- Sicherung der Anlage gegen unbefugtes Betreten
- anlagenspezifische Maßnahmen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

5. Gasaufbereitung BGA Eichethof: Entschwefelung/ Verdichtung



Foto links:

Gasgebläse im BHKW-Gebäude

Foto rechts:

Kondensatschacht neben dem Gärproduktlager hinter der im Erdreich verlegten Gaskühlstrecke und vor dem BHKW-Gebäude



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

5. Gasaufbereitung BGA Eichethof: Entschwefelung/ Verdichtung





Foto links:

Dosierstation für Entschwefelungsluft im BHKW-Gebäude

Foto oben:

Blick durch ein Sichtfenster auf dem Dach des Fermenters auf ein Netz als Besiedlungsoberfläche für Schwefelwasserstoff abbauende Mikroorganismen



Foto oben:

Rohgasmessung im BHKW-Gebäude zur Überwachung u.a. des Sauerstoffgehaltes und des Schwefelwasserstoffgehaltes im Rohgas

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

5. Gasaufbereitung: **Entschwefelung/ Verdichtung**

mögliche Schäden:

- Gasaustritt aus dem Rohrleitungssystem
- Gasaustritt an Wellendichtungen
- Explosion/ Verpuffung im Aufstellraum
- mechanische Schäden an Verdichtern
- sonstige Schäden

- mögl. Schadensursachen: Leckagen an Rohrleitungen, Kompensatoren
 - Leckagen an Wellendichtungen
 - falsche Projektierung technischer Maßnahmen
 - mangelnde Wartung durch Betreiberpersonal
 - sonstige Schadensursachen


DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

5. Gasaufbereitung:

Entschwefelung/Verdichtung

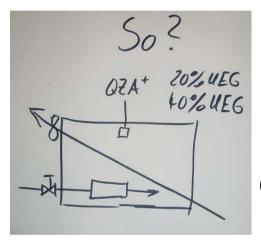


Beispiel:

Falsches Verhalten des Betreiberpersonals

(hier: Leckage erkannt, aber falsch reagiert)

und gleichzeitig

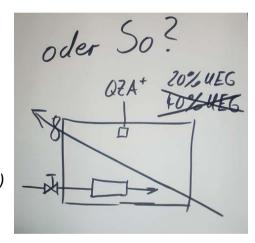

Schlecht projektierte Raumluftüberwachung als

technische Maßnahme

(hier: 2 Schaltstufen der Raumluftüberwachung)

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

5. Gasaufbereitung: Entschwefelung/ Verdichtung

Maßnahmen zur Schadensvermeidung/ -begrenzung:

- regelmäßige Kontrolle, Wartung durch Betreiberpersonal
- Prozesskontrolle, z.B. unterstützt durch technische Maßnahmen (p, T, Q)
- geeignete Rohrleitungen, Kompensatoren
- Materialauswahl/ Beständigkeiten
- sinnvolle Raumlüftung/ Raumluftüberwachung mit Folgehandlungen
- Sicherung der Anlage gegen unbefugtes Betreten
- anlagenspezifische Maßnahmen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

6. Gasverwertung BGA Eichethof: BHKW/ Notfackel



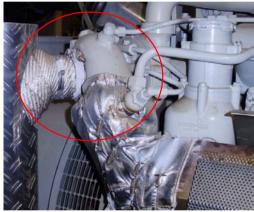


Foto links:

Gasmotor als Teil des BHKW

Foto oben:

Turbolader am Gasmotor als potentielle Zündquelle im Gefahrenfall



Foto oben:

Sicherheitsarmaturen im Bereich der Gasstrecke zum BHKW

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

6. Gasverwertung BGA Eichethof: BHKW/ Notfackel



Foto oben:

Kabel und Rohrleitungsdurchführungen mit Brandschottung zur Sicherung benachbarter Brandabschnitte



Foto oben:

Durchdringung des Daches im BHKW-Gebäude mit dem Abgasrohr des Gasmotors

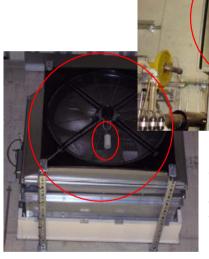


Foto oben:

Zuluftkulisse diagonal gegenüber des Abluftventilators im BHKW-Aufstellraum

Foto oben:

Abluftventilator zur Raumlüftung des BHKW-Aufstellraumes mit Durchflussüberwachung

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

6. Gasverwertung BGA Eichethof: BHKW/ Notfackel



Sensor zur Raumluftüberwachung auf Methan oberhalb der Gasstrecke im BHKW-Aufstellraum

Foto oben:



Foto oben:

NOT-AUS-Schalter
außen am BHKWAufstellraum



Zentraler Gasabsperrhahn außerhalb des BHKW-Aufstellraumes

Foto oben:



Foto oben:
Altöllage außerhalb
des BHKWAufstellraumes



Notfackel mit Gasgebläse

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

6. Gasverwertung: BHKW/ Notfackel

mögliche Schäden: - Brände

- Lagerschäden

- mechanische Zerstörung

- sonstige Schäden

mögl. Schadensursachen: - schlechte Wartung/ Reinigung/ Projektierung

- schlechte Gasaufbereitung/ Gasanalyse

- falsches Motoröl/ fehlende Ölanalysen

- häufige Startvorgänge/ NOT-AUS

- sonstige Schadensursachen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten



Foto links:

Schaden an einem Zylinderkopf mit vollständig zerstörten Ventilen

Foto rechts:

Mechanisch zerstörte Zündkerze des gleichen Zylinders





Foto links:

Zerstörter Kolben des gleichen Zylinders

Foto rechts:

Gesamtschadensbild, ausgetauschte Teile



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Fotos:

Brandschäden an BHKW-Anlagen









\$. 37

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Foto oben:

Brandschaden an einem BHKW-Gebäude im Bereich des Abgassystems



DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Fotos:

Motorschaden, u.a. zerstörte Lagerschalen und massive Ablagerungen im Abgastrakt







DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

6. Gasverwertung: BHKW/ Notfackel

Maßnahmen zur Schadensvermeidung/ -begrenzung:

- regelmäßige Wartung durch Betreiberpersonal/ Fachfirmen
- technische Maßnahmen, z.B. TZA+, PZA+/-, etc.
- Lüftung, Kompensatoren, etc.
- regelmäßige Gas- und Ölanalysen
- Abstände zu heißen Oberflächen einhalten
- Sicherung der Anlage gegen unbefugtes Betreten
- anlagenspezifische Maßnahmen

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Schadensvermeidung/ -begrenzung durch:

Betreiberpersonal

oder

technische Maßnahmen

oder

Betreiberpersonal und technische Maßnahmen

?

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Schadensvermeidung/ -begrenzung durch:

Betreiberpersonal

Der Erfolg ist direkt abhängig von der Qualifikation und Zuverlässigkeit des Betreiberpersonals.

Beispiel: Reaktion auf sinkende BHKW-Leistung

- a) Fütterung steigern?
- b) Ursache für Leistungsrückgang suchen?

Regelmäßige Schulungen und Weiterbildung!

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Schadensvermeidung/ -begrenzung durch:

Technische Maßnahmen

Der Erfolg ist direkt abhängig von der Auswahl der Technik, der Projektierung, der Umsetzung geeigneter Folgehandlungen, der Kalibrierung und der Wartung durch Betreiberpersonal und/oder Fachfirmen.

Beispiel: Überfüllsicherung

- a) Auf richtigem Niveau installiert?
- b) In die Steuerung eingebunden?
 - c) Korrekte Folgehandlungen?

Funktionalität durch Sachverständige überprüfen!

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

Schadensvermeidung/ -begrenzung durch:

Betreiberpersonal und technische Maßnahmen

Der Erfolg wird durch Betreiberpersonal sichergestellt. Es wird dabei durch technische Maßnahmen unterstützt. Die Technik ersetzt <u>nicht</u> die Zuverlässigkeit und Verantwortung des Betreiberpersonals.

Regelmäßige Schulungen und Weiterbildung!

und

Funktionalität durch Sachverständige überprüfen!

DAS - IB GmbH LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dieser Bericht darf nicht ungekürzt vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch den Verfasser. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Individuelle Tagesseminare

2009 / 2010

13. VIII. Göttingen

2. IX. Oldenburg (Nieders.) (nur Biogas)

29. IX. Leipzig

25. XI. Berlin

8. XII. Gelsenkirchen/

AUFSchalke

12. I. Landshut (nur Biogas)

14. I. Memmingen (nur Biogas)

27. I. FC St. Pauli am Millerntor

oder Ihre persönliche Inhouseschulung!

Stand der Sicherheitsregeln, Grundlagen Bio- und Deponiegas-Technologie, Arbeitsschutz, Personenschutz, "ATEX", Explosionsschutzdokument, Gefahrenanalyse, Risiko-Analyse, CE – Kennzeichnung, Konformitätsbescheinigungen, BetrSichV, TI 4, TRBS, u.v.m.

www.das-ib.de

Besuchen Sie eines unserer Seminare!